

NÁVOD NA POKLÁDKU

iQ One

Březen 2016

Tarkett iQ One je nový druh pružné homogenní termoplastické podlahoviny bez obsahu PVC. Věnujte proto zvláštní pozornost některým bodům instalace, které jsou *zvýrazněny v textu kurzívou a modře*.

PODMÍNKY A POŽADAVKY

- Podklad musí být čistý, suchý a bez prasklin. Prach a nečistoty, které by mohly zabránit přilnutí, jako jsou skvrny od barev, oleje atd. musí být odstraněny. Ujistěte se, že na podkladu není asfalt, rozlitý olej, impregnační činidla, značky od popisovačů atd., které mohou způsobit změnu barvy. Kontrola vlhkosti se provádí podle místních stavebních norem. V případě potřeby musí být na podklad nainstalována hydroizolační stěrka. Zkontrolujte vlhkost podlahových podložek, podlah nad kotelny, podlah s podlahovým vytápěním nebo tam, kde je instalováno potrubí s vysokou teplotou.
- V případě instalace na betonový podklad bez izolace proti vlhkosti, nesmí být naměřena relativní vzdušná vlhkost vyšší než 85% a vlhkost podkladu vyšší než 2% při měření karbidovou CM metodou.
- Pokud jsou potrubí položené v podlaze, mělo by být instalováno tak, aby podlahový materiál nebyl nepřetržitě vystaven teplotě vyšší než 27 ° C, jinak by mohlo dojít ke zbarvení a / nebo jiným změnám materiálu.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat pokládku na plochách, kde lze očekávat velké změny teploty, např. podlahy vystavené silnému slunečnímu záření, protože silná přilnavost a podkladová úprava mohou být intenzivně namáhány.
- Podlahové desky a podobné podklady by měly mít obsah vlhkosti maximálně 8% (ekvivalent 40% relativní vlhkosti při + 20 ° C), takže žádné následné pohyby nemohou způsobit poškození.

PŘÍPRAVA

- Prach a volné částice musí být důkladně odstraněny. U vysoce absorpčních nebo různě savých substrátů je třeba nutno použít penetrační nátěr. Povrch ošetřený penetrací musí být před pokládkou zcela suchý.
- Je nutné použít vyrovnávací stěrku s přídržností 0,5MPa. Pro prostory s vysokou zátěží doporučujeme použít vyrovnávací stěrku s přídržností 1,0MPa.***
UPOZORNĚNÍ: Při použití dvousložkových vyrovnávacích stěrek může dojít ke změně barvy, pokud jsou nesprávně a / nebo nedostatečně smíchány. Nemíchejte přímo na podkladu!
- Pro kreslení značek používejte pouze tužku. Vyvarujte se použití popisovačů, fixů všeho druhu, kuličkových per, barev, atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace.
- Je-li použit materiál z několika rolí, měly by mít stejný výrobní sériové číslo a měly by být použity v postupném pořadí.
- Před pokládkou nechte materiál, lepidlo a podkladový materiál dosáhnout pokojové teploty, tj. teploty nejméně 18 ° C. Relativní vlhkost vzduchu by měla činit 30-60%. Role musí být skladovány uvnitř místnosti.
- Role skladujte ve vzpřímené poloze.** Jakékoliv závady v materiálu musí být okamžitě hlášeny nejbližšímu prodejci. Vždy uvádějte barvy a čísla rolí, které jsou uvedeny na štítku.
- Při manipulaci s pásy se vyvarujte masivních pokrčení nebo ohybů. Pokud se na povrchu objevují bílé čáry, jemně je zahřejte tepelnou pistolí.***


POKLÁDKA

- Po celou dobu pokládky udržujte pokojovou teplotu mezi 18 ° C a 26 ° C. Teplota podkladu musí být nejméně 15 ° C. Relativní vlhkost by se měla pohybovat v rozmezí 30-60%. Udržujte konstantní teplotu a vlhkost nejméně 72 hodin po instalaci.
- Nařežte pásy na požadovanou délku a nechte je před pokládkou aklimatizovat minimálně 12 hodin. Toto je obzvláště důležité pro delší pásy.
- Pásy přilepte lepidly schválenými společností Tarkett pro podlahu iQ One. Dodržujte pokyny výrobce lepidel. (pokrytí, doba odvětrání apod.)***
- Doba pokládky závisí na typu podkladu, jeho savosti, teplotě a vlhkosti vzduchu v prostorách.
- Pásy musí být pokládány tak, aby se zabránilo barevným rozdílům. Všechny po sobě jdoucí pásy by měly být pokládány v opačném směru vzhledem k předchozímu položenému pásu.**
- Důkladně z povrchu odstraňte prach a nečistoty, abyste zajistili, že na podlahovou krytinu bude dobře přiléhat lepidlo a že veškerý vzduch bude vytěsněn. Ujistěte se, že nástroj používaný pro válcování podlahové krytiny nepoškrábá povrch. Koberec není pro tento účel vhodný. Použijte podlahový válec (přibližně 65 kg) a přejedte s ním podlahu.

INSTALACE FABIONŮ A ROHŮ


Podlaha by měla překrývat boční stěnu minimálně 100mm. Pokud bude instalována stěnová krytina, měla by boční stěnu překrývat minimálně o 30 mm. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je tloušťka stěnové základny vyrovnána před instalací krytu stěny tak, aby byla dosažena hladká spojnice, použijte voděvzdornou vyrovnávací směs.

Do vzdálenosti cca 0,5 metrů od odtoků a vpustí se nedoporučují spáry (sváry)

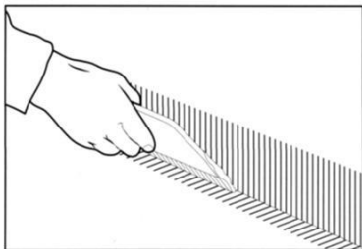


Za použití pravítka vyznačte tužkou linku ve výšce přibližně 10 cm na všechny stěny, které bude podlaha překrývat. Aplikujte lepidlo na stěnách až k vyznačené čáře pomocí jemné zubaté stěrky.

Lepidlo naneste na podlahu, jak je znázorněno na obrázku.

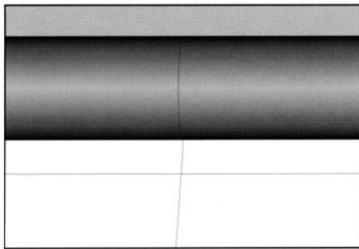

Zatímco bude lepidlo odvětrávat, nařežte jednotlivé pásy. Pásy musí být delší, aby bylo zajištěno dostatečné množství materiálu. Pokud se pásy pokládají na šířku místnosti, vyznačte na spodní straně materiálu a podložku značku, která označuje střed. To vám pomůže umístit pás do přesné polohy. Značky se musí při instalaci překrývat.

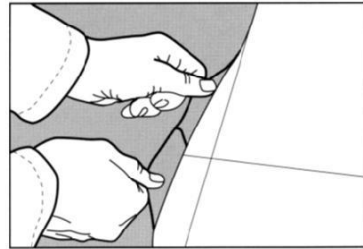


Pokud je plocha pokládky širší, než je šíře role (musí být položeno více rolí), označte čáru na podlaze rovnoběžně s podélnou stěnou ve vzdálenosti 12 cm. Menší než šířka role. Na této čáře vyznačte střed místnosti.

Na spodní části každé role označte jejich střed. Značky na podkladu se musí při instalaci překrývat.




Přeložte zpět a uvolněte pásy, pokrývající polovinu podlahové plochy.

Rozetřete lepidlo vhodnou špachtlí. Kolem odtoků a u obtížně přístupných míst použijte měkký kartáč. Při pokládce kolem a uvnitř odtoků dodržujte doporučení výrobce.

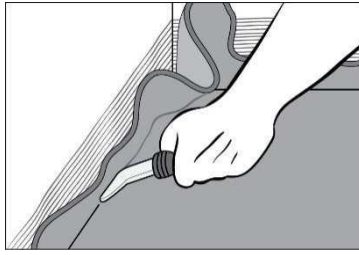


Při pokládce použijte hokejku (číslo výrobku 1258003) nebo podobný nástroj pro pevné zatlačení materiálu do spoje mezi podlahou a stěnou.


Nepoužívejte tzv. rolovací váleček

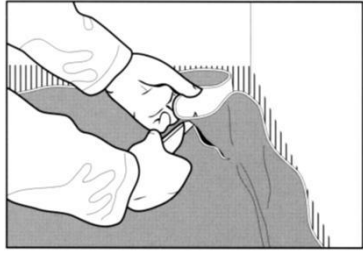


Při pokládce do rohů odstraňte přebytečný materiál přibližně 5 mm nad podlahou v rohu. Pokud se podlahovina musí před ohřevem zahřát, nahřejte i prostor mezi pásem a stěnou. To zajišťuje lepší přilnutí podlahy s lepidlem.

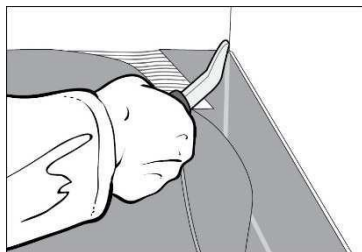

Materiál pevně zatlačte do rohu pomocí hokejky nebo podobného nástroje.

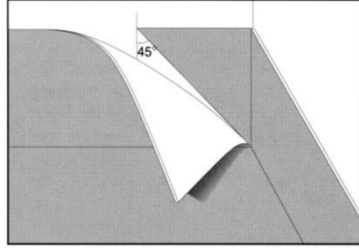


Rohový spoj (svar) musí být umístěn na jedné stěně v úhlu 45 stupňů.

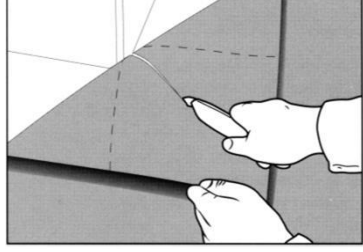


Při rohové pokládce se materiál umístí do rohu a odřízněte asi 5 mm od podlahy.


Obrázek popisuje pokládku a polohu řezu v úhlu 45 stupňů. Následně provedte diagonální řez, tak jak je znázorněno

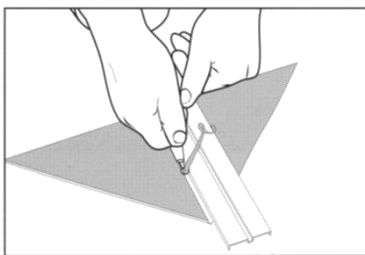


Při lepení trojúhelníkové části a vyznačte na zadní straně drážku s nožem Tarkett Corner. Hloubka drážky nesmí být více než polovina tloušťky materiálu.

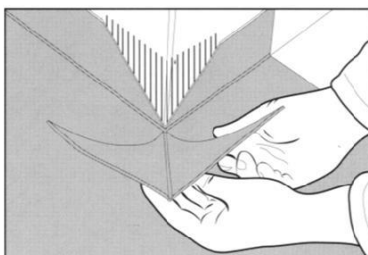

Nyní může být trojúhelník složen a umístěn přes roh. Musí překrývat instalovanou část podlahy. Odstraňte přebývající materiál a ujistěte se, že přiléhá.

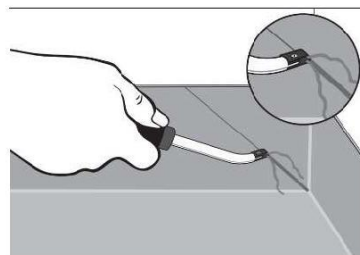


Všechny spoje a svary musí být před svařováním vyžlábkovány.

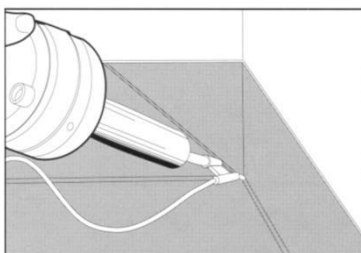

Při svařování vnějších a vnitřních rohů použijte horkovzdušnou pistoli se závitem. Tryska pro svařování Tarkett Speed je speciálně navržena pro tento účel. Pro dokonalou výsledek použijte Tarkett Swan Neck, který efektivně utěsni všechny spoje u podlahy.


Před utěšňováním rohů se ujistěte, že je PUR je zcela odstraněn z povrchu.

POKLÁDKA V OKOLÍ TRUBEK

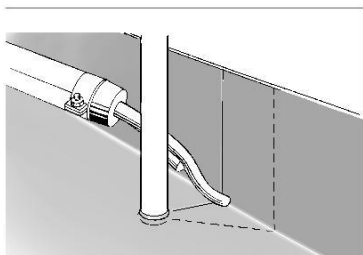


Kolem trubek u stěn vyřízněte materiál a zatlačte jej na trubku a vytvořte obojek. V těsných nebo stísněných místech mezi trubkami a stěnami, jak je znázorněno tečkovanou čarou. Pokud je potřeba překrytí, postupujte takto:

1) Pokud vytvoříte kryt z podlahového materiálu, přilepte jej k potrubí s lepidlem. Sváry svařte pomocí Tarkett Swan Neck.

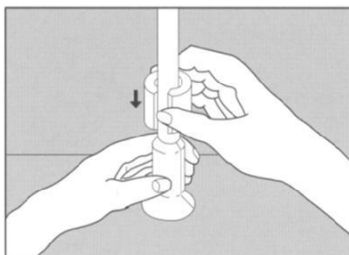


2) Prefabrikované kryty se instalují dle pokynů výrobce. Těsnící tmel nebo těsnící směs schválená pro tento účel může být použita pro zvlášť těsné spojení kolem trubek.

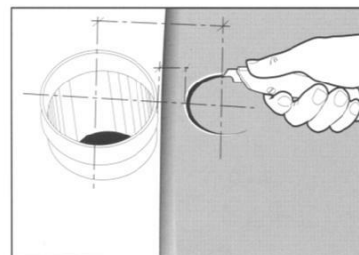

Kolem trubek přiložte materiál nad trubku a označte čáru na materiálu, kde je střed potrubí. Odřízněte rovnoměrně kulatý otvor bez zářezů podél řezu, přibližně o 25 mm menší než je průměr trubky.


Opatrně nahřejte materiál a nasuňte přes trubku. Malé trhlinky, které se objeví, nemají vliv na funkčnost.

Vyzkoušejte se zbytkem materiálu před začátkem montáže.

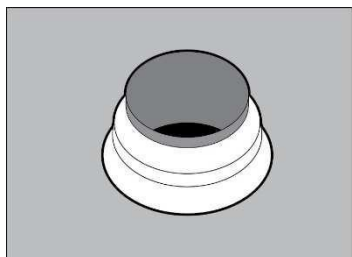


Jako alternativa se používá prefabrikovaný kryt.

SWAŘOVÁNÍ

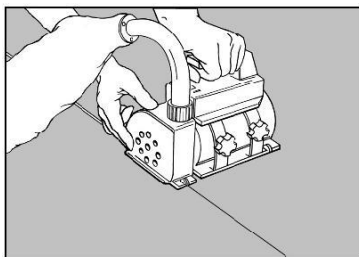

Role jsou svařovány teplem. Nesvářejte, dokud lepidlo nebude zcela zatuhlé. Svary drážkujte cca na $\frac{3}{4}$ tloušťky.

Použijte elektrický drážkovací stroj s vakem na prach. Pro menší plochy použijte vhodný řezný nástroj. Vzhledem k složení tohoto výrobku se pro ruční drážkování nedoporučují trojúhelníkové nástroje nebo podobné. Dbejte na to, abyste z drážky odstranili veškerý prach nebo zbytky.

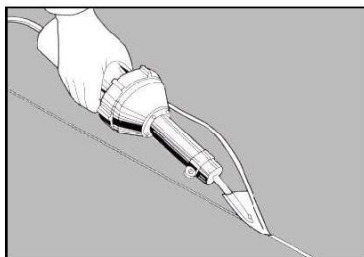


Svařte horkovzdušnou tryskou a tryskou Tarkett Speed Welding

Před zahájením práce proveďte zkušební svařování na odřezku materiálu a nastavte rychlost a teplotu.

V porovnání s vinylovou svařovací šňůrou se při svařování doporučuje použít mírně vyšší teplotu.

OŘEZÁVÁNÍ

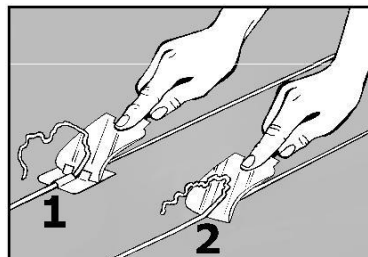

DŮLEŽITÉ: Hrubý ořez i jemné začištění musí být prováděno, dokud je svařovací šňůra stále vlažná.

Ořezávání začnete v místě, kde jste začali svařovat. Veškeré ořezávání svarů se doporučuje ve dvou krocích: hrubé a jemné začištění.

ZKOUŠKA

- Pokládka musí být zakončena zkouškou. Ujistěte se, že nově položená podlaha je bez zbytků lepidla a že svary jsou bez bublin.

VŠEOBECNÉ

- Tyto informace mohou být v důsledku zlepšování změněny.

PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK

- Ujistěte se, že všechny specifikace a pokyny jsou pečlivě dodržovány.
- Používejte pouze lepidla doporučená výrobcí lepidel.
- V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte obchodního zástupce společnosti Tarkett.

Položka č. 1258008 Rohový nůž
Položka č. 1258003 "Hokejka"
Položka č. 1258012 Tryska pro rychlé svařování
Položka č. 1258014 Štětec na čištění svařovací trysky
Položka č. 1258021 Prohnutý svařovací nástavec



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

